



URIMAT®

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI URIMAT ECOLINE



Gama URIMAT **Ecoline**
.....întotdeauna cu un pas înainte !



S.C. CALIDUS SRL
Sos Straulesti nr. 154
Sector 1
013339 București

Tel: +40 (0)21 409.29.92
Fax: +40(0)21 409.29.94
E-Mail: office@calidus.ro
Web: www.calidus.ro



URIMAT®

CUPRINS

Instrucțiuni de instalare	pag. 1
Instrucțiuni de curățare	pag. 2
Schimbarea sifonului	pag. 3
Dimensiunile display-ului publicitar	pag. 4
Schimbarea reclamei	pag. 5
Cauze și soluții	pag. 6 - 12



S.C. CALIDUS SRL
Sos Straulesti nr. 154
Sector 1
013339 București


Tel: +40 (0)21 409.29.92
Fax: +40(0)21 409.29.94
E-Mail: office@calidus.ro
Web: www.calidus.ro



URIMAT®

Instrucțiuni de instalare Eco, Ecoplus, Ecoinfo

Dimensiunea pisoarului în mm

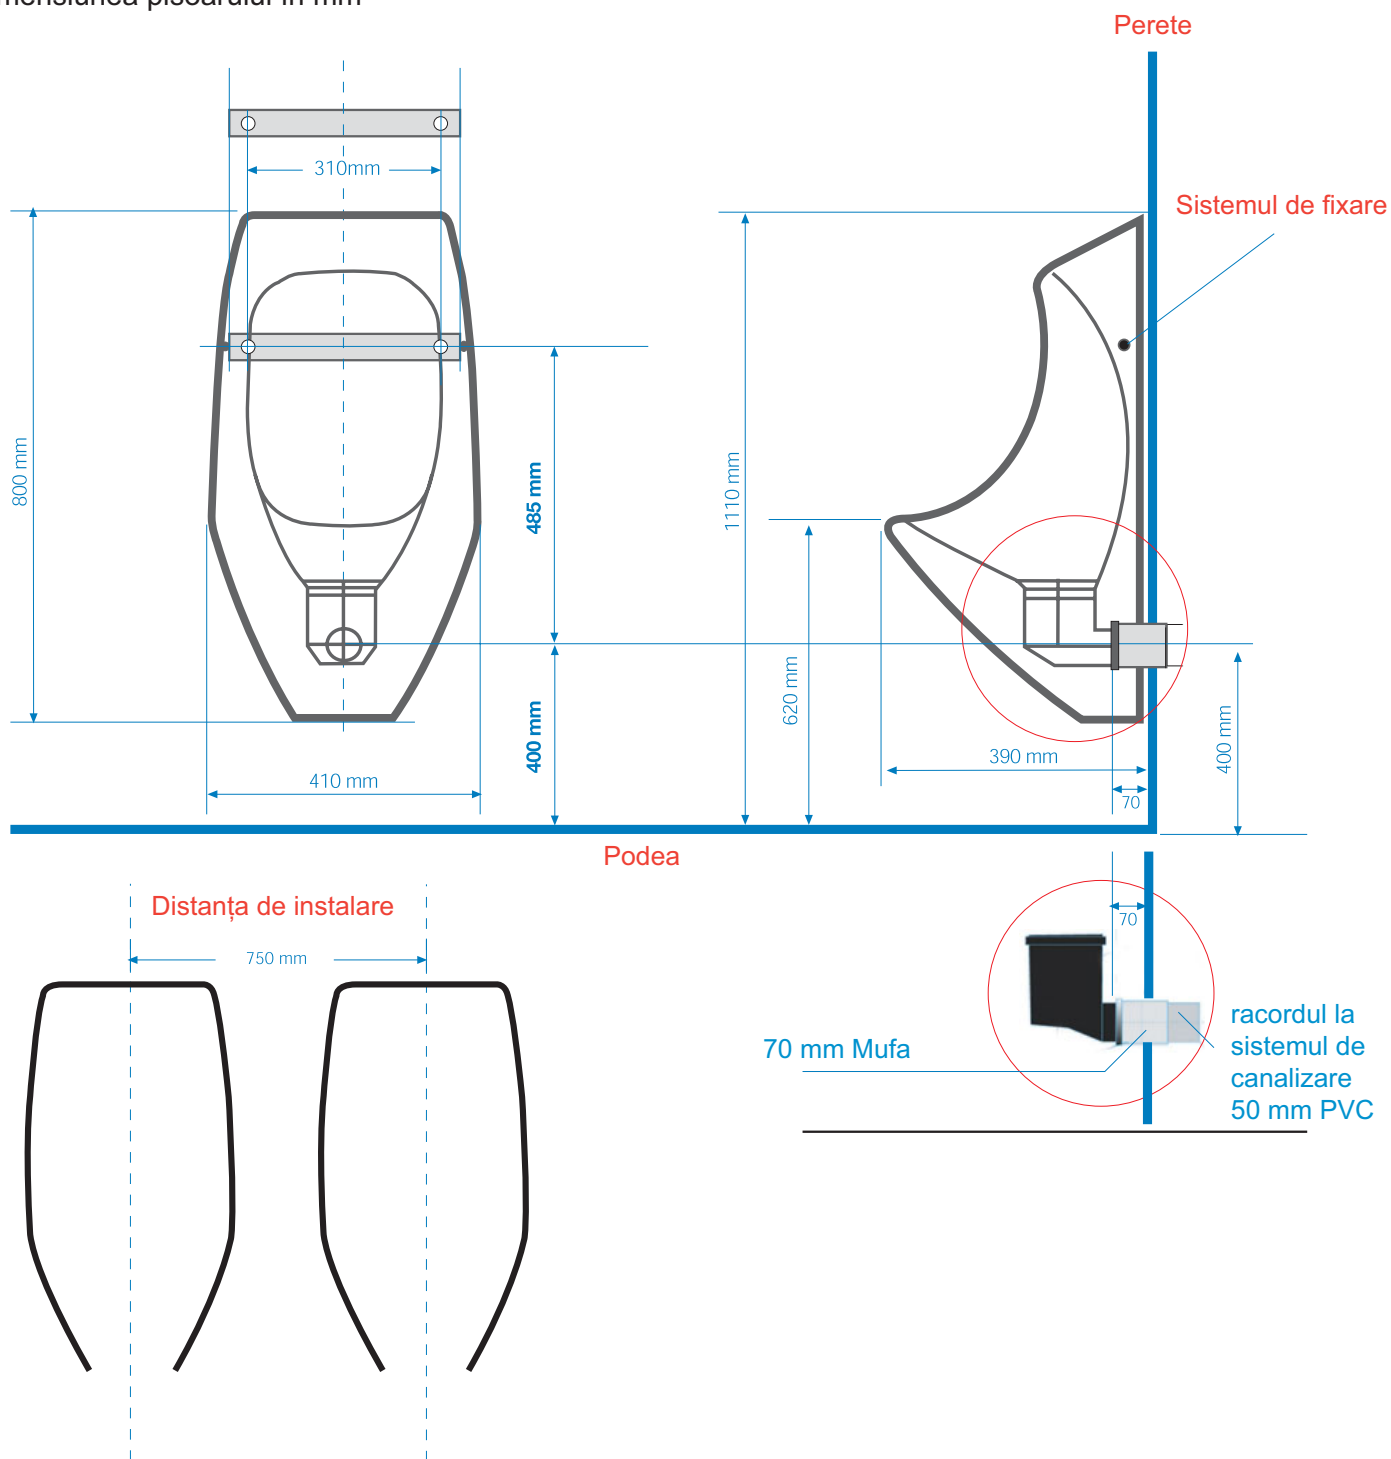

S.C. CALIDUS SRL
Sos Straulesti nr. 154
Sector 1
013339 București

Tel: +40 (0)21 409.29.92
Fax: +40(0)21 409.29.94
E-Mail: office@calidus.ro
Web: www.calidus.ro



URIMAT®

Instrucțiuni de curățare Ecoline



Scoateți sita și curățați cu "MB Active Cleaner"



Curățarea interiorului:
Pulverizați spray-ul pe toată suprafața



Apoi ștergeți vasul și sifonul (doar partea vizibilă, neagră, fără a-l scoate) cu o lavetă

Important:

ștergeți doar garnitura
Nu scoateți sifonul !



Curățarea exteriorului:
Pulverizați spray-ul pe toată suprafața pentru curățare și întreținere



ștergeți cu o lavetă



Puneți la loc sita curățată



La sfârșit pulverizați "MB Active Cleaner" pe toată suprafața pisoarului fără a șterge



Gata !

Curățarea zilnică asigură funcționarea perfectă a pisoarelor



S.C. CALIDUS SRL
Sos Straulesti nr. 154
Sector 1
013339 București

Tel: +40 (0)21 409.29.92
Fax: +40(0)21 409.29.94
E-Mail: office@calidus.ro
Web: www.calidus.ro



URIMAT®

Schimbarea sifonului pentru Ecoline



Luăți noul sifon (cu punct verde)



Umpleți sifonul cu apă



Scoateți sita



Scoateți vechiul sifon



Vărsați urmele de urină din vechiul sifon, apoi aruncați-l



Folosiți peria, pentru a curăța spațiul în care se pune sifonul



Clătiți cu apă din abundență



Puneți noul sifon



Împingeți sifonul până este fixat corespunzător



Așezați sita curățată



Verificați scurgerea turnând 2L de apă



La final pulverizați întregul vas cu MB Active fără a șterge



S.C. CALIDUS SRL
Sos Straulesti nr. 154
Sector 1
013339 București

Tel: +40 (0)21 409.29.92
Fax: +40(0)21 409.29.94
E-Mail: office@calidus.ro
Web: www.calidus.ro



URIMAT®

Panouri publicitar Ecoplus sau Ecoinfo



Disponibil doar pentru modelele: **Ecoline Plus** și **Ecoline Info**



Materiale publicitare ideale:
- Folie de poliester 0.15mm
- Imprimare rezistentă la apă
- Display iluminat din spate




S.C. CALIDUS SRL
Sos Straulesti nr. 154
Sector 1
013339 București

Tel: +40 (0)21 409.29.92
Fax: +40(0)21 409.29.94
E-Mail: office@calidus.ro
Web: www.calidus.ro



URIMAT®

Schimbarea panoului publicitar *Ecoplus*, *Ecoinfo*

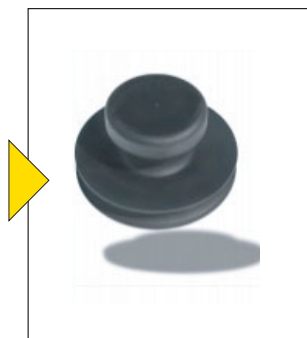


Asigurați-vă că folosiți pentru aceasta ventuza specială (nu un alt accesoriu)



Apăsați pe ventuză până se lipește de plasticul transparent



Îndepărtați capacul cu grijă

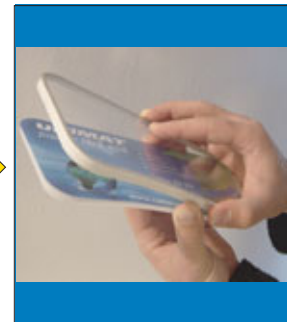

Scoateți reclama



Puneți noua reclamă



Puneți la loc capacul din plastic transparent



Dați cu spray pe display



Ștergeți apoi display-ul cu hârtie!



S.C. CALIDUS SRL
Sos Straulesti nr. 154
Sector 1
013339 București

Tel: +40 (0)21 409.29.92
Fax: +40(0)21 409.29.94
E-Mail: office@calidus.ro
Web: www.calidus.ro



URIMAT®

Cauze și soluții

De regulă, trebuie respectate, mai multe instrucțiuni de instalare a pisoarelor fără apă. Cu o analiză corectă a sistemului de toalete existent și cu o pregătire profesionistă a instalării sistemului Urimat, pisoarele vor funcționa fără probleme.

Vă rugăm să contactați departamentul nostru tehnic în cazul în care apar probleme.

Pentru service și solicitări

S.C. Calidus SRL
Telefon: +40(0)21 409 29 92
Fax: +40(0)21 409 29 94
e-mail: service@calidus.ro


Informații de bază privind tehnologia construcțiilor în general

Obiectele de drenare ale unei clădiri (toalete, lavoare, pisoare) sunt conectate prin sifoane la rețeaua de surgere a clădirii. Țevile de scurgere trebuie să fie ventilate prin acoperiș, pentru a preveni astfel formarea unui gol de aspirație în sifon (presiune prea mică) și pentru a nu permite emanarea mirosurilor neplăcute din sistemul de canalizare.

Sistemele etanș anti-miros (sifoane alternante) fac parte din sistemul URIMAT.

De ce trebuie să ținem cont pe durata înlocuirii sistemului de toalete clasic (cu apă) cu un sistem ecologic fără apă?

Pentru a vă putea garanta funcționarea în condiții perfecte a sistemului URIMAT, trebuie făcută o curățare profesionistă a țevilor de scurgere înainte de instalarea acestuia. Trebuie să ne asigurăm că atât depunerile de calcar, cât și cele biologice au fost îndepărtate. Nu este suficientă spălarea țevilor!

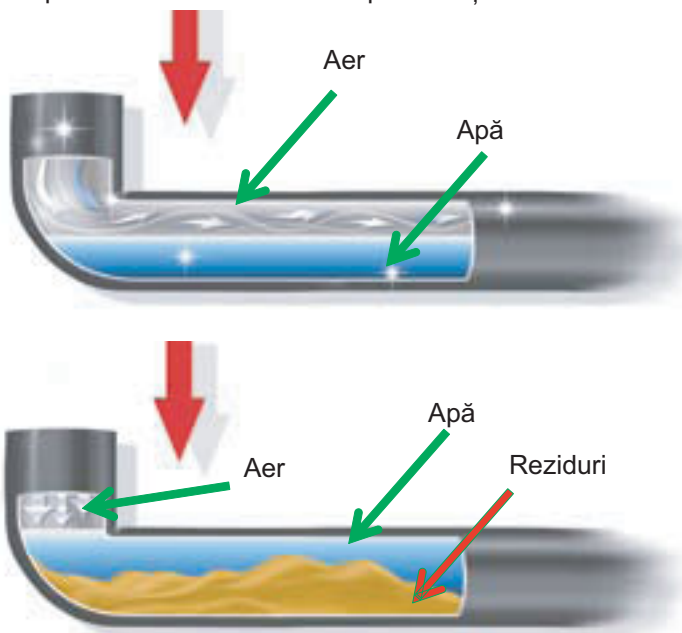

Țevi curățate

- funcționare corespunzătoare
- țeava de scurgere transportă suficient aer

Țevi de scurgere cu reziduuri

Datorită reziduurilor (noroi, depuneri de calcar, etc.) țevile de scurgere nu mai pot transporta aer. Asta ducând la scăderea presiunii (gol de aspirație). Din această cauză, țeava de scurgere e obligată să-și ia aerul prin sifon. Drept urmare, sifonul este golit. Asta se întâmplă atât la sistemele pe bază de apă, cât și la cele fără apă.




S.C. CALIDUS SRL
Sos Straulesti nr. 154
Sector 1
013339 București

Tel: +40 (0)21 409.29.92
Fax: +40(0)21 409.29.94
E-Mail: office@calidus.ro
Web: www.calidus.ro



URIMAT®

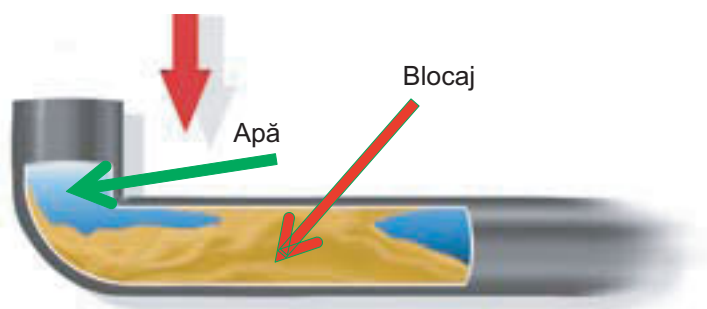

TEAVĂ ÎNFUNDATĂ

Apă și urina nu se mai pot scurge din cauza blocasului format din depuneri

Curățarea pisoarului (vezi pagina cu instrucțiuni de curățare)

În general, trebuie asigurată curățarea și întreținerea pisoarelor în concordanță cu specificațiile Urimat. De asemenea este esențial să se folosească numai soluția URIMAT MB-Active Cleaner pentru curățarea pisoarelor. Pentru cele mai utilizate sisteme (exemplu: sistemele din benzinarii), personalul care se ocupă de curățenie trebuie instruit să pulverizeze interiorul pisoarelor cu URIMAT MB-Active Cleaner de fiecare dată când toaleta este curățată (minim 1-2 ori pe zi. Atenție: Nu ștergeți după pulverizare).

Emiterea mirosului in spațiul sanitar

Probleme generale

Cauze potențiale:

Pardoseala, rosturile plăcilor ceramice, pereții din fața și din jurul pisoarului sunt murdare și produc mirosuri.

Soluție:

Folosiți URIMAT MB-Active Cleaner pentru a le curăța (proporția de amestec 1:50). URIMAT MB-Active Cleaner nu trebuie amestecat cu agenți de curățare acizi.

Sita

Cauze potențiale:

Formarea de reziduri pe sită, care produc mirosuri.

Soluția:

Curățați sita. Spălați sita sub jet de apă în timpul curățării zilnice. Dacă este necesar înlocuiți-o.

Sifonul

Cauze potențiale 1:

Funcționarea sifonului este împiedicată de rezidurile depuse. Flotorul nu mai poate închide mirosurile.

Soluție 1:

Schimbați sifonul conform instrucțiunilor de înlocuire a sifonului URIMAT.



S.C. CALIDUS SRL
Sos Straulesti nr. 154
Sector 1
013339 București

Tel: +40 (0)21 409.29.92
Fax: +40(0)21 409.29.94
E-Mail: office@calidus.ro
Web: www.calidus.ro



URIMAT®

Cauză potențială 2:

Sifonul nu este instalat corect și apar scurgeri.

Soluție 2:

Puneți sifonul corect și apăsați-l încet. Executați o probă de funcționare.

Flotorul hidrostatic nu se închide corect sau este prea distanțat de marginea garniturii de cauciuc

Cauză potențială 1:

Lipsa sitei, de aceea particulele străine, cum ar fi filtrele de țigări, gumă de mestecat, par, se depun între flotor și marginea garniturii de cauciuc.

Soluția 1:

□ îndepărtați particulele străine, umpleți sifonul și puneți sită. Executați o probă de funcționare.

Cauză potențială 2:

Flotorul este strâmb în vasul sifonului. Acest lucru se poate întâmpla dacă sifonul nu este asamblat corect după ce a fost spălat. URIMAT nu recomandă spălarea sifoanelor.

Soluție 2:

Dezmembrați sifonul și centrați flotorul în vasul sifonului, asamblați sifonul și umpleți-l cu apă. Executați o probă de funcționare.

Incorect



corect



Cauză potențială 3:

Lipsa apei datorată evaporării, de exemplu în perioadele de încălzire sau a creșterii temperaturii din încăpere, nefolosirea pe o perioadă îndelungată (de exemplu: școli, clădiri comerciale etc.).

Soluție 3:

Compensați lipsa lichidului prin adăugare de apă până când flotorul atinge marginea garniturii flexibile. Executați o probă de funcționare.



S.C. CALIDUS SRL
Sos Straulesti nr. 154
Sector 1
013339 București

Tel: +40 (0)21 409.29.92
Fax: +40(0)21 409.29.94
E-Mail: office@calidus.ro
Web: www.calidus.ro



URIMAT®

Flotoarele se mișcă în momentul când se folosește robinetul de la lavoar sau este acționată apa de la toaletă, aflate în aceeași încăpere.



Cauză potențială:

Reziduri, lărgimea țevii de scurgere este insuficientă
– țeava este înfundată, probleme cu ventilarea.

Soluție:

Curățarea țevii de scurgere de către o persoană specializată. În cazul problemelor de ventilare, dimensionați și ajustați ventilarea structural dacă este posibil. Dacă nu este posibil folosiți URIMAT valva de ventilare (vezi imaginea).

Flotoarele se mișcă la deschiderea sau închiderea ușilor de la toaletă.

Cauză potențială 1:

Încăperea este de cele mai multe ori neaerisită, fără fereastră sau fereastra este închisă.

Soluție 1:

Dacă există o fereastră, deschideți-o. Micșorați (scurtați) ușile puțin. Adăugați grile de ventilare ușilor.

Cauză potențială 2:

Sistemul de aspirație al aerului condiționat este prea ridicat.

Soluție 2:

Setați corect aerul condiționat.

Lipsa lichidului din vasul sifonului duce la o presiune scăzută (efectul de vacuum sau aspirația de golire a sifonului).


Cauză potențială:

Țeava de scurgere este plină de reziduri sau înfundată, datorată problemelor de ventilare.


Soluție:

Curățarea țevii de scurgere de către o persoană specializată. În cazul problemelor de ventilare, dimensionați și ajustați ventilarea structurală dacă este posibil. Dacă nu este posibil folosiți valva de ventilare URIMAT (observați ilustrația cu flotor de mai sus).

ÎNAINTE DE CURĂȚARE

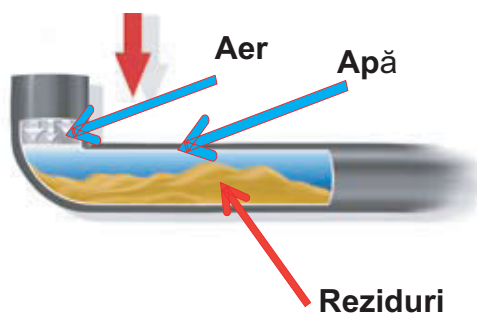

DUPĂ CURĂȚARE

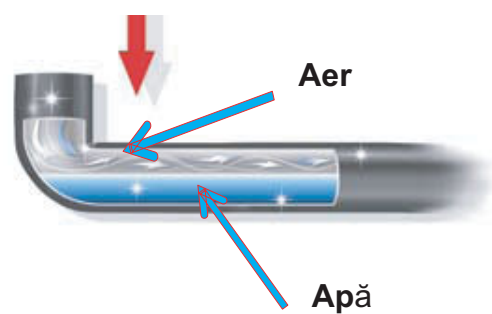

S.C. CALIDUS SRL
Sos Straulesti nr. 154
Sector 1
013339 București

Tel: +40 (0)21 409.29.92
Fax: +40(0)21 409.29.94
E-Mail: office@calidus.ro
Web: www.calidus.ro



URIMAT®

Bule in țevi, scurgere foarte slaba

Cauză potențială 1:

Țeava de scurgere este înfundată.

Soluția 1:

Trebuie desfundată și curățată țeava de scurgere de către un specialist.

Cauză potențială 2:

Țeava are panta prea mică de scurgere sau deloc

Soluția 2:

Dacă panta de scurgere este mică sau nu există, nu avem altă soluție decât aceea de a reinstala țeava de scurgere în concordanță cu specificațiile și standardele Uniunii Europene. Standardul UE pentru minimul pantei pentru țevile de scurgere a apei reziduale este de 2%, de exemplu 2 cm la o țeavă de scurgere de 1 m, ideal 3% și maxim 5%.

Cauză potențială 3:

Problema ventilării.

Soluția 3:

Trebuie desfundată și curățată țeava de scurgere de către un specialist. În cazul unor probleme de ventilare, trebuie dimensionată și ajustată ventilarea, dacă structural este posibil. Dacă nu este posibil, folosiți valve de ventilare Urimat

Urme de ardere

Cauză potențială:

Utilizatorii aruncă țigări în bazin sau sting țigări de bazin

Soluție 1:

Atingeți cu un pix de fibra de sticlă și acoperiți cu vopsea.

Soluție 2:

Ca o măsură preventivă – instalați scumiere.

Soluție 3:

Folosiți bazinul ceramic Urimat în locații problematice.



S.C. CALIDUS SRL
Sos Straulesti nr. 154
Sector 1
013339 București

Tel: +40 (0)21 409.29.92
Fax: +40(0)21 409.29.94
E-Mail: office@calidus.ro
Web: www.calidus.ro



URIMAT®

Apă stătută în Urimat


Cauză potențială:

Există un blocaj exact lângă Urimat (vezi desenul).


Soluție:

Desfundați și curățați țeava de scurgere.

ÎNAINTE DE CURĂȚARE

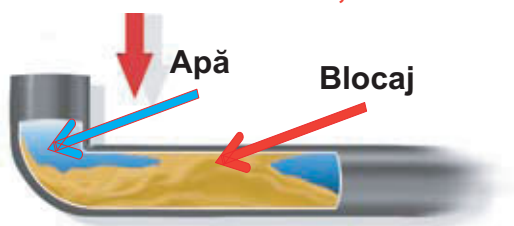


DUPĂ CURĂȚARE

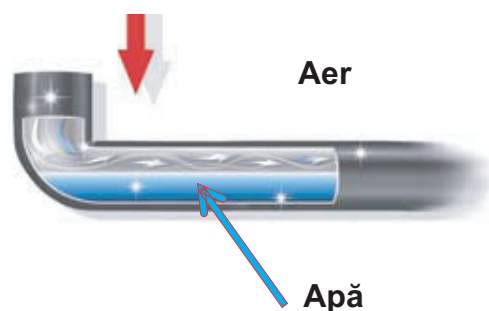

Sifonul dublu

Dacă există instalat un sifon adițional la scurgerea principală a Urimat, acesta trebuie îndepărtat, deoarece din această cauză urina nu se scurge corespunzător (vezi ilustrația). Existența a două sifoane împiedică scurgerea apei reziduale. Odată ce apa reziduală trebuie să depășească cel de-al doilea sifon (efect de suprapresiune), aceasta este în prima fază reținută. Când sifonul este depășit apa reziduală se scurge dintr-o dată rezultând un efect de presiune scăzută (vacuum), care golește sifonul.

2.) Sifonul tradițional cauzează blocaje și trebuie îndepărtat.

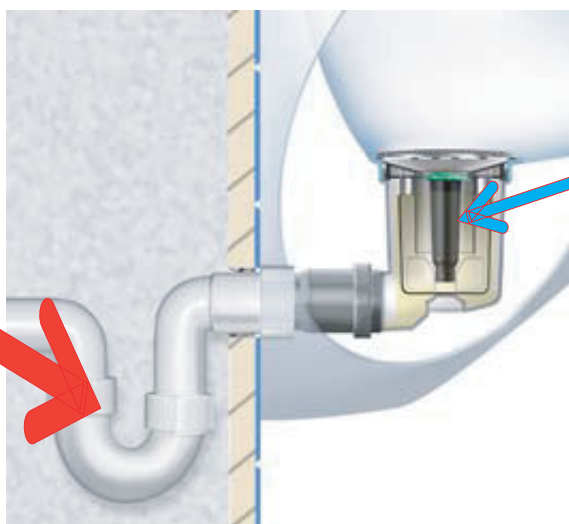

1.) Sifonul Urimat (sistem etanșizat)



S.C. CALIDUS SRL
Sos Straulesti nr. 154
Sector 1
013339 București

Tel: +40 (0)21 409.29.92
Fax: +40(0)21 409.29.94
E-Mail: office@calidus.ro
Web: www.calidus.ro



URIMAT®

Scurgerea din pardoseală

Dacă există în cameră o scurgere în pardoseală, trebuie să fim siguri de faptul că există suficientă apă în aceasta. Dacă scurgerea este uscată, gazele din canalizare pot intra în instalațiile sanitare (țevi, scurgere), fapt care conduce la crearea mirosurilor.



Cauză potențială 1:

Scurgerea din pardoseală este uscată și gazele din canalizare se scurg, rezultând mirosuri neplăcute.

Soluție 1:

Umpleți scurgerea din pardoseală cu apă. Nivelul lichidului trebuie monitorizat constant.

Cauză potențială 2:

O altă posibilitate este ca țeava de scurgere a pisoarelor să fie conectată direct la scurgerea din pardoseală. Acest lucru nu reprezintă o problemă pentru pisoarele clasice (cu apă), pentru că urina este diluată în apă într-o mare măsură.

Soluție 2:

În acest caz scurgerea din pardoseală trebuie închisă etanș.



S.C. CALIDUS SRL
Sos Straulesti nr. 154
Sector 1
013339 București

Tel: +40 (0)21 409.29.92
Fax: +40(0)21 409.29.94
E-Mail: office@calidus.ro
Web: www.calidus.ro